

Inspectierapport




Kenmerk: 202233
Locatie: Tinq Hoorn
Adres: Keern 193
Postcode: 1625 NK
Plaats: Hoorn



Rapportkenmerk:	202233_6701_20200107	Versie:	01
------------------------	----------------------	----------------	----

Inspectiedatum: 07 januari 2020
Uitgevoerd door: [redacted]
Rapportagedatum: 14 januari 2020
Gerapporteerd door: [redacted]
Geautoriseerd door: [redacted]

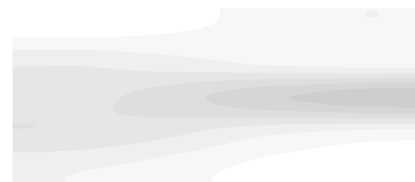

Kerngegevens:

Opdrachtgever: Enviem Retail B.V.
Contactpersoon: [redacted]
Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@enviemretail.nl

Bijlagen:

- Professionele mening
- Tekening

Uitgevoerde werkzaamheden:

Visuele inspectie vloeistofdichte voorziening (geaccrediteerde inspectie)

Voorziening	Eindoordeel
Tankplaats	-

Voorziening: Tankplaats

Basisgegevens voorziening

Aannemer	Aannemingsbedrijf J. Bruins en Zoon
Registratienummer gecertificeerd aannemer	K2577/01
Jaar van aanleg	2004
Registratienummer aanleg	101271
Nummer eerder afgegeven VVV	EI14.1625NK.49468-1.20
Vervaldatum eerder afgegeven VVV	16 januari 2020
Type verharding	Kleine elementen
Oppervlakte (m2)	85
Mechanische belasting	Belasting door autoverkeer en vrachtverkeer
Chemische belasting	Motorbrandstoffen druppelbelasting
Fysische belasting	Temperatuursverschillen (buitenverharding)



Inspectielijst

	Tekortkoming
Constructie	
Scheuren en breuken	Ja
Aantasting	Nee
Indringing van verontreinigingen	Ja
Bewegende elementen	Ja
Doorvoeren en bevestigingspunten	
Doorvoeren	Ja
Bevestigingspunten	Ja
Afschot	
Afschot	Nee
Voegafdichtingen	
Hechtingsverlies van de voegmassa	Ja
Scheurvorming/beschadiging voegmassa	Ja
Aantasting/verwerking voegmassa	Nee
Lassen, (stort)naden en aansluitingen	
Lassen en (stort)naden	Nee
Aansluitingen	Nee

Tekortkomingen zijn uitgewerkt in bijlage I.

Voorziening: Tankplaats

Richtinggevend hersteladvies

Constructie

Er zijn tekortkomingen geconstateerd welke zowel als een gebrek als een onvolkomenheid zijn gekwalificeerd. Deze gebreken en onvolkomenheden zijn hieronder weergegeven, inclusief een richtinggevend hersteladvies indien het een gebrek betreft. Voor een onvolkomenheid is geen herstel noodzakelijk.

Onvolkomenheden:

Onderdeel:	Omschrijving tekortkoming:
Indringing van verontreinigingen	Er is vlekvorming geconstateerd. Professionele mening: De mate van vlekvorming geeft geen aanleiding tot een nader onderzoek. De voorziening dient regelmatig gereinigd te worden om verdere indringing te voorkomen.

Gebreken:

Onderdeel:	Omschrijving tekortkoming, inclusief richtinggevend hersteladvies:
Scheuren en breuken	Er is scheurvorming in enkele elementen en achter pomp 7/8 geconstateerd. Professionele mening: Scheuren opslipen en daarna afkitten met een elastische olie-, en benzine bestendige voegvulling.
Bewegende elementen	Nabij de aanrijstrook van pomp 5/6 is een los element aangetroffen. Professionele mening: Losse tegel verwijderen, ondergrond egaliseren en verdichten waarna de tegels onder het juiste afschot terug plaatsen en de voegen afkitten met een elastische olie-, en benzine bestendige voegvulling.

Doorvoeren en bevestigingspunten

Er zijn tekortkomingen geconstateerd welke gekwalificeerd zijn als een gebrek, herstel is noodzakelijk. Deze gebreken zijn hieronder weergegevens inclusief een richtinggevend hersteladvies.

Gebreken:

Onderdeel:	Omschrijving tekortkoming, inclusief richtinggevend hersteladvies:
Doorvoeren	Er is onthechting van de vulmassa geconstateerd om een van de doorvoeren in de vulpuntenbak. Professionele mening: Doorvoer opnieuw rondom afdichten met een elastische olie- en benzine bestendige voegvulling.
Bevestigingspunten	De vulmassa rondom de traanplaat op pompeiland B is gedeeltelijk onthecht. Professionele mening: Onthechte voegvulmassa verwijderen, hechtvlakken reinigen en ontvetten en voegen opnieuw afdichten met een elastische olie- en benzine bestendige voegvulmassa.

Voegaafdichtingen

Er zijn tekortkomingen geconstateerd welke gekwalificeerd zijn als een gebrek, herstel is noodzakelijk. Deze gebreken zijn hieronder weergegeven, inclusief een richtinggevend hersteladvies.

Gebreken:

Onderdeel:	Omschrijving tekortkoming, inclusief richtinggevend hersteladvies:
Hechttingsverlies van de voegmassa	Op enkele locaties is de voegvulmassa van de voegen onthecht of beschadigd. Professionele mening: Onthechte voegvulmassa verwijderen, hechtvlakken reinigen en ontvetten en voegen opnieuw afdichten met een elastische olie- en benzine bestendige voegvulmassa.
Scheurvorming/beschadiging voegmassa	Zie: Hechttingsverlies van de voegmassa

Bijlage I, Inspectierapport



Hoeveelheidstaat

Type schade:	Hoeveelheid*	Eenheid
Onthechte voegvulmassa	16	m ¹
Scheurvorming	6	m ¹
Mechanische beschadiging voeg	3	Aantal
Beschadigd/losliggend (kleine) elementen	2	Aantal
Doorvoeren	1	Aantal

*de vermelde hoeveelheden dienen als indicatie voor herstelbedrijven, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Fotoreportage:



Foto 01



Foto 02



Foto 03




Foto 04



Foto 05



Foto 06

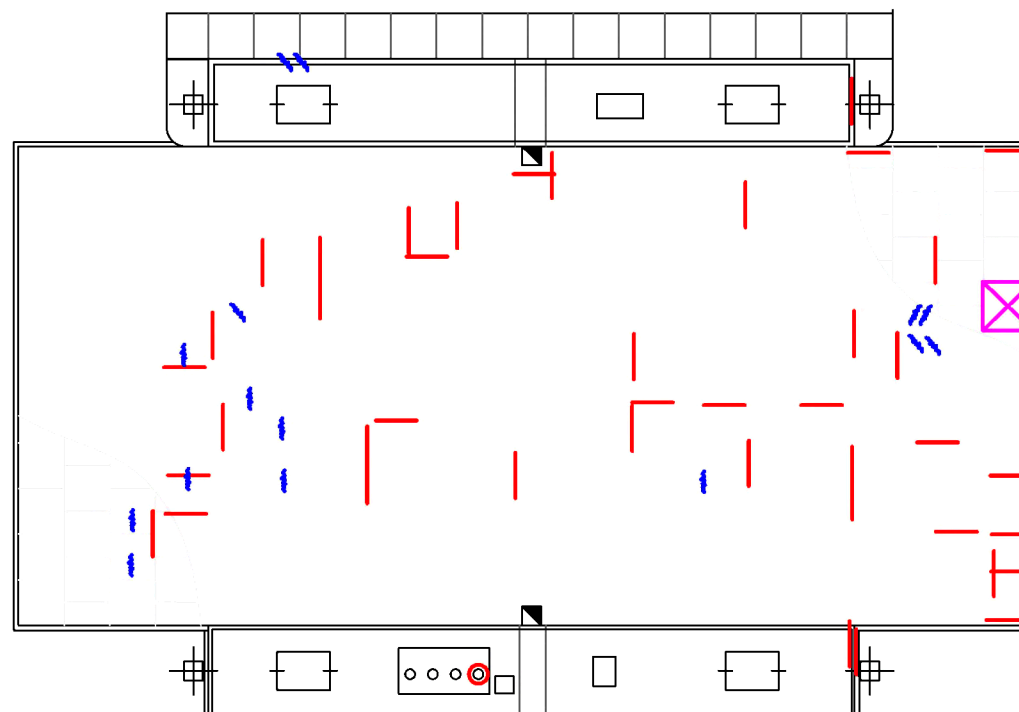

Tankplaats (85 m²)

----- Keern -----

Gebreken		Locatie: Tinq Hoorn, Keern 193, 1625 NK te Hoorn			
Voegvullingsmassa onthechting ontbreken voegvullingsmassa	○ —————	Inspecteur:	Datum:	Schaal:	Kenmerk:
Breuk/betonrandafbrokkeling	○ —————		8-1-2020	1 : 100	202233
Scheurvorming	○ —————	E.C.O. Inspections BV  Tel:  Fax:  E-mail:  @ecoinspections.nl			
Plasvorming (Verzakking, onvoldoende vlak)	○ —————				
Vlekvorming	○ —————				
Losse elementen	○ —————				
Doorvoer niet vloeistofdicht (Kabel- en leidingdoorvoeren, vulpunt e.d.)	×				

